

CHS

ES | FR | EN

GANCHO PESADOR

GROCHET PESEUR

HOOK WEIGHING

V.1
20151002



marca propiedad de | est une marque de | trade mark propriety of:

Pol. Empordà Internacional Calle F. Parcela 15-16
17469 VILAMALLA - (Girona) SPAIN T.
(34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211

GIROPES

ÍNDICE

ESPAÑOL

1. GUÍA DE OPERACIONES SEGURAS	7
2. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	7
2.1 CARACTERÍSTICAS	7
2.2 DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES	8
2.3 ESPECIFICACIONES	8
2.4 APARIENCIA ILUSTRACIONES	8
2.5 SUPLEMENTO POTENCIA	9
3. PANTALLA	6
3.1 LCD PANTALLA	9
3.2 TECLAS	9
4. GUÍA DE OPERACIONES INALÁMBRICO	10
5. GUÍA DE FUNCIONES	11
5.1 ENCENDER / APAGAR	11
5.2 APAGAR	11
5.3 CERO	12
5.4 TARA	12
5.5 MÁXIMO VALOR	12
5.6 ACUMULACIÓN	12
5.7 BÚSQUEDA ACUMULACIÓN	12
5.8 BORRAR ACUMULACIÓN	13
5.9 COMPROBAR POTENCIA BATERÍA	13
5.10 CONVERTIDOR DE UNIDADES	13
5.11 VOLVER AL ESTADO DE COMPROBACIÓN	13
6. CONFIGURACIÓN PARÁMETRO & CALIBRACIÓN	14
6.1 TECLA FUNCIÓN	14
6.2 CONFIGURACIÓN PARÁMETRO	14
6.3 CALIBRACIÓN	17
7. PANTALLA ILUSTRACIÓN	18
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	19
9. RS232 PROTOCOLO	20
10. GARANTÍA	20
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	51

ÍNDICE

FRENCH

1. GUIDE OPERATIONS SURES	22
2. CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS	22
2.1 CARACTÉRISTIQUES SANDARDS	22
2.2 INFORMATION TECHNIQUE PRINCIPALE	23
2.3 SPÉCIFICATION	23
2.4 ILLUSTRATION APPARENCE	23
2.5 SUPPLÉMENT PUISSANCE	24
3. ÉCRAN ET CLAVIER	24
3.1 LCD ÉCRAN	24
3.2 AREA CLAVIER	24
4. GUIDE OPERATIONS SUR L'INDICATEUR SANS-FIL	25
5. GUIDE DE FONCTION	26
5.1 ON	26
5.2 OFF	26
5.3 ZÉRO	26
5.4 TARE	27
5.5 SOMMET POUSSER	27
5.6 ACCUMULATION	27
5.7 RECHERCHE ACCUMULATION	27
5.8 EFFACER ACCUMULATION	27
5.9 VOLTAGE BATTERIE	28
5.10 CONVERSION UNITÉ	28
5.11 RETOURNER À L'ÉTAT NORMAL DE VERIFICATION	28
6. PROGRAMMER PARAMÈTRES & CALIBRATION	29
6.1 FONCTION CLAVIER	29
6.2 PROGRAMMER DES PARAMETRES	29
6.3 CALIBRATION	32
7. ÉCRAN ILLUSTRATION	33
8. GUIDE DÉTECTION ET SOLUTION DES PROBLÈMES	34
9. PROTOCOLE RS232	35
10. GARANTIE	35
DECLARATION DE CONFORMITÉ	51

INDEX

ENGLISH

1. SAFE OPERATION GUIDE	37
2. FEATURES AND SPECIFICATION	37
2.1 FEATURES	37
2.2 MAIN TECHNICAL DATA	38
2.3 SPECIFICATION	38
2.4 APPEARANCE ILLUSTRATION	38
2.5 POWER SUPPLY	39
3. DISPLAY	39
3.1 LCD DISPLAY	39
3.2 KEY	39
4. WIRELESS INDICATOR OPERATION GUIDE	40
5. FUNCTION GUIDE	41
5.1 TURN ON	41
5.2 TURN OFF	41
5.3 ZERO	41
5.4 TARE	42
5.5 PEAK HOLD	42
5.6 ACCUMULATION	42
5.7 ACCUMULATION SEARCH	42
5.8 CLEAR	42
5.9 BATTERY VOLTAGE	43
5.10 UNIT CONVERT	43
5.11 RETURN TO NORMAL TESTING STATUS	43
6. PARAMETER SETTING & CALIBRATION	44
6.1 KEY FUNCTION	44
6.2 PROGRAM PARAMETERS	44
6.3 CALIBRATION	46
7. DISPLAY ILLUSTRATION	47
8. TROUBLESHOOTING GUIDE	48
9. RS232 PROTOCOL	49
10. GARANTIE	49
DECLARATION OF CONFORMITY	51

1. GUÍA DE OPERACIONES SEGURAS

1. No sobre cargue este calibrador de carga CHS .
2. No realice pesadas por encima.
3. Mantengase apartado cuando el calibrador de carga CHS esté operando.
4. No realice pesadas con viento fuerte, puede causar una lectura incorrecta.
5. No realice pesadas cuando la temperatura con cambios bruscos de temperatura, puede causar una lectura incorrecta
6. No intente abrir el calibrador de carga CHS , no hay ninguna parte que pueda ser de uso para el usuario.
7. No retire el tapón de la cuerda de alambre del gancho. Por razones de seguridad, utilícelo siempre.
8. Retire todas las cargas de las cadenas o del gancho cuando no lo esté utilizando.
9. Antes de pesar, compruebe y asegúrese que todos los elementos que reciben la carga/colgados/ se encuentran en buenas condiciones
10. Compruebe el gancho, las cadenas, clavijas de seguridad, y los pestillos periódicamente.
11. Contacte con su proveedor si tiene que reemplazar algunas partes en caso de encontrar defectos , deformidades o desgaste.

2. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIÓN

2.1 CARACTERÍSTICAS

2.2 MAIN TECHNICAL DATA

2.3 ESPECIFICACIONES

2.4 ILUSTRACIÓN APARIENCIA

PERFIL

El calibrador de carga CHS es un instrumento especialmente bien construido para tener un uso industrial. Al ser un instrumento estándar ofrece las aplicaciones universales. Tanto si se utiliza como una grúa para pesar como para medir la fuerza, el calibrador de carga CHS es un microprocesador diseñado para conseguir precisión, la calibración es más fácil utilizando su control remoto de infrarrojos.

2.1 CARACTERÍSTICAS

- Construcción resistente
- Precisión: 0.1% de la capacidad
- Todas las funciones y unidades aparecen claramente en la pantalla LCD (con luz trasera),
- Los dígitos son 1 pulgada más grandes para facilitar su visualización a distancia,
- Pueden utilizarse dos Set-Point programables por el usuario para aplicaciones de seguridad y advertencia o para límite de peso.
- Larga vida de la batería en 3 tamaños estándar de baterías alcalinas "LR6(AA)"
- Todas las unidades utilizadas y reconocidas internacionalmente están disponibles :kilogramos(kg), Tonas cortas(t) libras(lb), Newtons y quilonewtons(kN)
- El control remoto por infrarrojos es más fácil de calibrar (con contraseña)
- El control remoto por infrarrojos con muchas funciones: "ZERO"(CERO), "TARE"(TARA),"CLEAR"(BORRAR),
- "PEAK"(CUMBRE),"ACCUMULATE"(ACUMULAR),"HOLD"(AGUANTAR),"Unit Change"(Cambio de unidad),"Voltage Check" (comprobación potencia) y "Power OFF"(Apagado)
- 4 teclas locales mecánicas:"ON/OFF", "ZERO"(CERO),"PEAK"(CUMBRE) y "Unit Change"(Unidad de cambio)
- Aviso batería baja.
- Indicador de palanca sin cables RF (comunicación Bi-dirección) disponible (opcional)

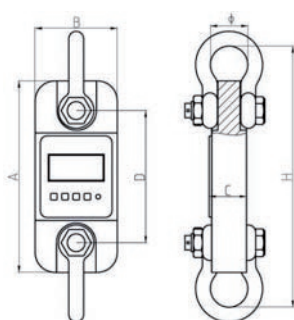
2.2 MAIN TECHNICAL DATA

Pantalla	25mm (1") 5 dígitos LCD con retroiluminación
Encender rango cero	20% F.S.
Rango cero manual	4% F.S.
Rango Tara	20% F.S.
Tiempo estable	≤10 segundos
Indicador de sobrecarga	100% F.S. + 9e
Max. Seguridad de carga	125% F.S.
Carga última	400% F.S.
Vida de batería	≥50 horas
Tipo de batería	"LR6(AA)" baterías alcalinas. 1.5Vx3
Temperatura de funcionamiento	- 10°C ~ + 40°C
Humedad de funcionamiento	≤85% RH por debajo 20°C
Distancia control remoto	Min. 80m (por defecto), [200m (opcional)]
Frecuencia control remoto	2.4GHz (por defecto), 433MHz, 860MHz (opcional)

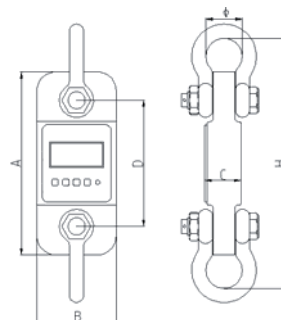
2.3 ESPECIFICACIONES

MODELO	CAPACIDAD (kg)	MIN. PESO (KD)	DIVISIÓN	TOTAL CUENTAS PANTALLA
CHS3000M	3000	10	1	3000
CHS5000M	5000	40	2	2500
CHS10000M	10000	100	5	2000
CHS3000W	3000	10	1	3000
CHS5000W	5000	40	2	2500
CHS10000W	10000	100	5	2000

2.4 ILUSTRACIÓN APARIENCIA



Cap: 1-5 t



Cap: 10 t

CAPACIDAD	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Ø(mm)	H(mm)	MATERIAL
3000	260	123	37	195	51	365	aluminio
5000	285	123	57	210	58	405	aluminio
10000	320	120	57	230	92	535	acero

2.5 SUPLEMENTO POTENCIA

Batería: "LR6(AA)"baterías alcalinas tamaño. 1.5Vx3

Corriente: la corriente de carga CHS se encuentra alrededor de los DC 35mA, 3pcs baterías nuevas pueden utilizarse durante unas 40 horas. La corriente de carga del indicador remoto se encuentra alrededor de los DC 28mA, 4 pcs nuevas baterías pueden ser utilizadas durante aproximadamente 80 horas.

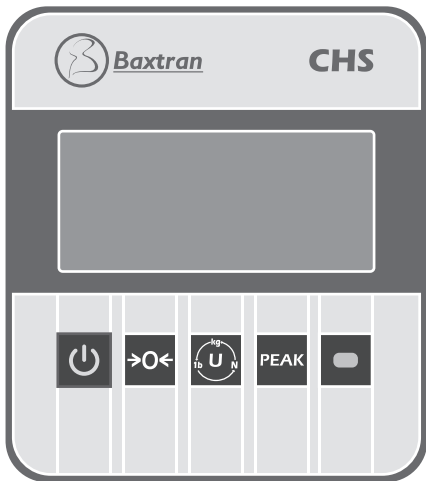
Aviso de batería baja: Si los dígitos de la pantalla están brillando significa que la batería necesita ser reemplazada. El calibrador de carga CHS se apagará automáticamente después de media hora de estar en funcionamiento.

3. PANTALLA

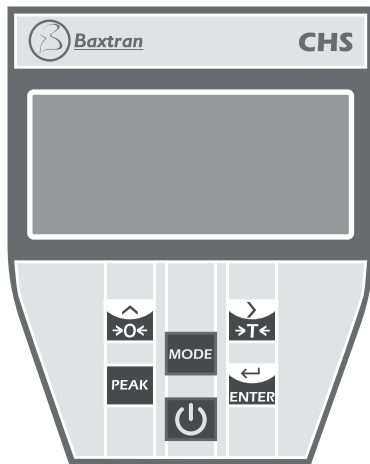
3.1 LCD PANTALLA

DISPLAY LCD 25mm (1'') 5 dígitos LCD con todas las funciones y unidades 		Señal inalámbrico, su aparición significa que la señal se encuentra estable, esto desaparece cuando hay falta de señal. Este señal parpadea cuando el señal es débil						
		Voltaje batería		llena		baja		Vacía
	PEAK	El valor actual es el valor de aguante máximo(máximo valor)						
	MEM	Aparece una vez cuando el valor del parámetro o calibración de almacenaje es largo. La aparición del tiempo significa que el valor actual es la información de acumulación						
	STB	Estado estable						
	kN	"kilonewton",N "Newton".Estado de la Tara"N"parpadeará						
	t	tonelada						
lb	libras							
kg	kilogramo							

3.2 TECLAS

		ON/OFF ENCENDER & APAGAR - Presione "ON/OFF" durante 3 segundos el calibrador de carga CHS se encenderá. - Cuando se encuentre en, Presionando "ON/OFF" durante 1 segundo, el calibrador de carga CHS se apagará.
		CERO Cuando encienda el calibrador de carga CHS sin ninguna carga en el gancho, pero aparecen unos dígitos pequeños sobre la pantalla, presione esta tecla para obtener la lectura de cero.
		UNIDADES - Presionar la tecla "U", la unidad en el LCD circundará el cambio de secuencia: - kg, t, lb, klb, N, kN, kg.
		MÁXIMO - Cuando el peso está cambiando, presionando esta tecla aparecerá en pantalla la lectura máxima. - Presione esta tecla otra vez, la lectura resumirá el cambio.

4. GUÍA DE USO DEL INDICADOR INALÁMBRICO



CERO



- Cuando el calibrador de carga CHS se enciende sin ninguna carga en el gancho o en las cadenas, pero hay pequeños dígitos en la pantalla, presione esta tecla para obtener la lectura de cero.
- En la configuración de los parámetros y en el proceso de calibración, se utiliza para programar el aumento del valor.

TARA



- En estados del pesaje, la función es igual a la tecla TARA en cubierta, presionar esta tecla, entonces los dígitos mostrarán "0" y el indicador "n" parpadeará.
- Sitúe las mercancías en el contenedor, en la pantalla del CHS aparecerá el peso neto de las mercancías.
- Si mueve la mercancía y el contenedor, el CHS mostrará en pantalla el valor mínimo del peso tara.
- En función de programar parámetro, se utiliza para el movimiento de los dígitos.

MODOS



- Utilizando como función seleccionar, o también puede ser combinado con otras teclas.

ENTER



- Utilizado como función seleccionar, normalmente combinada con la tecla **MODE**.
- Presionar la tecla **MODE** una vez, se mostrará **OFF** en pantalla, Presione la tecla **ENTER** para realizar con control remoto apagado.
- Presione la tecla **MODE** dos veces, en pantalla se mostrará **SETUP**. Presione la tecla **ENTER** para acceder a la función de Programación Parámetros. Acabar programación, presione la tecla **MODE** otra vez, almacene información y vuelva al modo de comprobación.
- Presione la tecla **MODE** 3 veces, en pantalla aparecerá **dC**. Presione la tecla **ENTER** para saber el voltaje de la batería, presione la tecla **MODE** otra vez para volver al modo de comprobación otra vez.
- Presione la tecla **MODE** 4 veces, la pantalla mostrará **Unit**. Presione la tecla **ENTER** para acceder a la selección de unidades. Presione la tecla **ZERO** para seleccionar la Unidad, presione la tecla **MODE** otra vez para volver al modo de comprobación.
- Presione la tecla **MODE** 5 veces, la pantalla mostrará **ACCU**, Presione la tecla **ENTER** para acceder para acceder a la función de Acumulación, presione otra vez la tecla **MODE** para volver al modo de comprobación.
- Presione la tecla **MODE** 6 veces, la pantalla mostrará **SACCU**, Presione la tecla **ENTER** para acceder a la función de Búsqueda de Acumulación, presione la tecla **MODE** otra vez para volver al modo de comprobación.
- Presione la tecla **MODE** 7 veces, la pantalla mostrará **cLEAr**. Presione la tecla **ENTER** para acceder a la función de borrar acumulación, en pantalla aparecerá **CLr**, Presione la tecla **ENTER** otra vez, la pantalla mostrará **no CLr**. Presione la tecla **MODE** otra vez para volver al modo de comprobación.
- Presione la tecla **MODE** 8 veces, la pantalla mostrará **CLr**. Presione la tecla **ENTER** durante 3 segundos, para acceder a la función de calibración, si presiona la tecla **ENTER** durante menos de 3 segundos, así volverá al modo de comprobación..
- Presione la tecla **MODE** 9 veces, la pantalla mostrará **dFuLL**, Presione **ENTER** y **PEAK** durante 3 segundos para volver a la configuración predeterminada.

PEAK

PEAK

- Cuando el peso está cambiando, presione ésta tecla. En la pantalla aparecerá la lectura máxima.
- Presione esta tecla otra vez, la lectura resumirá el cambio.

5. GUÍA DE OPERACIONES

5.1 ENCENDER

5.2 APAGAR

5.3 CERO

5.4 TARA

5.5 MÁXIMO VALOR

5.6 ACUMULACIÓN

5.7 BÚSQUEDA ACUMULACIÓN

5.8 BORRAR ACUMULACIÓN

 
5.9 VOLTAJE DE BATERÍA

5.10 CONVERSIÓN UNIDAD

5.11 VOLVER AL ESTADO NORMAL DE COMPROBACIÓN

5.1 ENCENDER

PRESIONE LA TECLA (ON/OFF) DURANTE 3 SEGUNDOS, EN LA PANTALLA APARECERÁ LO SIGUIENTE:

PANTALLA	DESCRIPCIÓN
	Aparece en pantalla dos veces
	Aparece en pantalla dos veces
	Aparece en pantalla la capacidad
	Muestra la voltaje corriente batería
	Muestra versión actual software
	Espera estable
	Luz "STB" encendida, ahora puede operar

5.2 APAGAR

ESTADO	DESCRIPCIÓN
APAGADO MANUAL	Presione la tecla ON/OFF durante 3 segundos
APAGADO REMOTO	Presione la tecla MODE seleccione "OFF", presione la tecla ENTER durante 3 segundos.
AUTO APAGADO	Escoja el método apagar cuando se encuentre en la configuración de parámetros, el CHS mostrará en pantalla [-]. Cuando el sistema no opera durante 15 minutos, para ahorrar potencia, y se apagará automáticamente después de 60 minutos.

5.3 CERO

PANTALLA	DESCRIPCIÓN
	Presione ZERO Presione ZERO Cuando CHS se enciende, generalmente la pantalla aparece [0], si en la pantalla aparece dígitos pequeños cuando no hay carga, presione esta tecla.

5.4 TARA

 
 
PANTALLA	DESCRIPCIÓN
	Presione TARA Después de encender, colgar el peso tara como cabestrillo, cable primero, presionar esta tecla. Con la luz “TARE” ” encendida, entonces la balanza mostrará peso neto de las mercancías.

PRESIONAR **MODE** 9 VECES, LA PANTALLA MOSTRARÁ DFULT, PRESIONAR LA TECLA ENTER Y LA TECLA PEAK DURANTE 3 SEGUNDOS PARA VOLVER A LA PROGRAMCIÓN POR DEFECTO.

5.5 MÁXIMO VALOR

 
PANTALLA	DESCRIPCIÓN
	Presionar PEAK En pantalla aparece el valor máximo. Presionar PEAK otra vez. La lectura resumirá el cambio.

5.6 ACUMULACIÓN

PANTALLA	DESCRIPCIÓN
	Presione la tecla MODE 5 veces. Tiempo acumulación actual
	
	
	Presionar la tecla ENTER. Lectura de los cuatro dígitos del valor total.

DESPUÉS DE MOSTRAR LOS CONTENIDOS PRECISADOS ANTERIORMENTE, LA DYNA LINK VOLVERÁ AUTOMÁTICAMENTE A SU POSICIÓN ANTERIOR.

5.7 BÚSQUEDA ACUMULACIÓN

PANTALLA	DESCRIPCIÓN
	Presione la tecla MODE 6 veces. Después presione la tecla ENTER. Tiempo acumulación actual
	
	Lectura peso actual

	4 dígitos principales del valor total
	Lectura de los cuatro dígitos del valor total
	Presione la tecla MODE otra vez. VOLVER.

PRESIONAR LA TECLA **TARE** Y **ZERO** PUEDE COMPROBAR DIFERENTES VECES EL PESO Y LA ACUMULACIÓN.

5.8 BORRAR ACUMULACIÓN

 
PANTALLA	DESCRIPCIÓN
	Presione la tecla MODE 7 veces. Después presione la tecla ENTER . Pregunta si quiere borrar o no.
	Presione la tecla MODE para cancelar borrado.
	Presione la tecla ENTER para confirmar borrado.

5.9 VOLTAGE DE BATERÍA

PANTALLA	DESCRIPCIÓN
	Presione la tecla MODE 3 veces, la pantalla mostrará “dU”, presione la tecla ENTER . La pantalla mostrará el voltaje de la batería: Presione la tecla MODE otra vez. VOLVER

NOTA: El voltaje de la batería normalmente está entre $U\ 3.50$ a $U\ 4.70$ si está por debajo $U\ 3.10$, la pantalla parpadeará. debe cambiarse la batería.

5.10 CONVERSIÓN UNIDAD

PANTALLA	DESCRIPCIÓN
	Presione MODE para seleccionar las “Unit”, presione la tecla ENTER . La Unidad será cambiado circularmente Presione la tecla MODE otra vez. VOLVER

5.11 VOLVER AL ESTADO NORMAL DE COMPROBACIÓN

PANTALLA	DESCRIPCIÓN
	Presione la tecla MODE para “Esc” presione la tecla ENTER Volver al estado normal de comprobación Presione la tecla MODE otra vez. VOLVER

6. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS & CALIBRACIÓN

6.1 TECLAS DE FUNCIÓN

6.2 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

6.3 CALIBRACIÓN

6.1 TELCAS DE FUNCIÓN

TECLA FUNCIÓN



- Mueva los dígitos



- Programar valor al alza

TECLA FUNCIÓN



 
 
 
 
 
- Almacenamiento y salida



- Confirmar

6.2 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

OPERACIÓN	PANTALLA	DESCRIPCIÓN
Presione la tecla MODE dos veces		Confirmar, introducir parámetros programación programa.
Presionar ENTER		Nueva CHS, la pantalla muestra FS=06, si CHS está calibrada, la pantalla muestra la capacidad.
Presionar ZERO para seleccionar		Escoger capacidad, la pantalla muestra circularmente 02/03/05/06/10/15/20/30/50/60/75, escoja cap:2000kg como ejemplo, escoja FS=02.
Presionar ENTER para confirmar		Nueva CHS, la pantalla muestra Id=02, si CHS está calibrada, la pantalla muestra la división calibrada.
Presionar ZERO para seleccionar		Escoger división, la pantalla mostrará 01/02/05/10/20 circularmente. 2000kg La división CHS es 1kg, por tanto escoja Id=01
		Nueva CHS, la pantalla muestra Pt=0, si CHS está calibrada la pantalla muestra la posición decimal calibrada.
Presionar ZERO para seleccionar		Escoger posición decimal, la pantalla mostrará circularmente 0/1/2/3, 0=xxxx, 1=xxx.x, 2=xx.xx, 3=xx.xxx. Cap.2000kg Escoja CHS Pt=0
Presionar ENTER para confirmar		pantalla rango cero, A:rango cero a mano; B:rango cero automático, 0~5 total 6 opciones: 0=0%F.S; 1=2%F.S; 2=4%F.S; 3=10%F.S; 4=20%F.S; 5=50%F.S Generalmente no cambia este parámetro.

Presionar ENTER para confirmar		Nueva CHS, a pantalla mostrará Cd=11, si CHS está calibrada, la pantalla muestra el valor calibrado.
Presionar ZERO para confirmar		C: : búsqueda rango cero, 0~5 total 6 opciones: 0=0d; 1=0.5d; 2=1d; 3=1.5d; 4=2d; 5=2.5d d: velocidad de pantalla, 0~2 total 3 opciones; 0=lento; 1=normal; 2=rápido programar antes de calibración Cd=00, programar después de la calibración Cd=11 again, generalmente escoger Cd=11 cuando ex-stock.
Presionar ENTER para confirmar		Nueva CHS, la pantalla mostrará LL=2, si la CHS está calibrada, la pantalla mostrará el valor calibrado.
Presionar ZERO para seleccionar		LL: parámetro filtro 0~5 total 6 opciones, de la más pequeña a la más grande, antes de la calibración, programe: LL=0, después de la calibración, programe LL=2 otra vez, generalmente escoja LL=2 cuando ex-stock.
Presionar ENTER para confirmar		Nueva CHS, la pantalla mostrará Un=0, si la CHS está calibrada, en pantalla aparecerá la unidad calibrada.
Presionar ZERO para seleccionar		Seleccionar Unidades, Un=0 kg, Un=1: lb, Un=2: N, Un=3: KN, Un=4: ton, Generalmente escoger Un=0 cuando ex-stock
Presionar ENTER para confirmar		Nueva CHS, la pantalla mostrará OFF 1, si la CHS está calibrada, en la pantalla mostrará el valor calibrado.
Press ZERO to choose		Escoger el método de apagar, 0~2 total 3 opciones: 0: apagado manual 1: si no se está realizando ninguna operación, la pantalla mostrará [-] después de 15 minutos de guardar la potencia 2: si no se está realizando ninguna operación la pantalla mostrará [-] después de 15 minutos, y se apagará automáticamente después de 60 minutos. Generalmente escoger OFF=2 cuando EX-STOCK.
Press ENTER Key to confirm		Programar Punto 1

Press ENTER Key to confirm		Nueva CHS, la pantalla muestra 1 apagado, si CHS está calibrada, el valor calibrado de pantalla.
Press ZERO to choose		Programar punto modo 1 ; • <i>1 OFF</i> significa punto programado 1 no funciona. • <i>1 LO</i> se encuentra punto programado mínimo 1. • <i>1 HI</i> punto programado 1 Alto.
Press ENTER Key to confirm		Nueva CHS, la pantalla mostrará 02000, si CHS está calibrada, el valor calibrado de pantalla.
Press ZERO to set value, Press TARE to move digit		Programar “ <i>1 LO</i> ” o valor “ <i>1 HI</i> ”.
Press ENTER Key to confirm		Programar Punto 2
Press ENTER Key to confirm		Nueva CHS, la pantalla muestra 2 OFF, si CHS está calibrada, la pantalla muestra el valor calibrado.
Press ZERO to choose		Programar punto modo 2; • <i>2 OFF</i> significa punto programado 2 no funciona. • <i>2 LO</i> se encuentra punto programado mínimo 2. • <i>2 HI</i> está programado punto 2.
Press ENTER Key to confirm		Nueva CHS, la pantalla mostrará 02000, si CHS está calibrado. la pantalla mostrará el valor calibrado
Press ZERO to set value, Press TARE to move digit		Programar “ <i>2 LO</i> ” o valor “ <i>2 HI</i> ”.
Press ENTER Key to confirm		gravedad
Press ENTER Key to confirm		Nueva CHS, la pantalla muestra el valor de gravedad 9.7930, si CHS está calibrada. la pantalla muestra el valor del área de calibración. El usuario puede cambiarlo al valor local, presionando la tecla MODE para cambiar el dígito, Presione la tecla ENTER para cambiar el valor. El valor limitado es 9.783-9.832
Press MODE Key		Confirme la programación de parámetros anterior. Salga del programa de configuración de parámetros.

6.3 CALIBRACIÓN

OPERACIÓN	PANTALLA	DESCRIPCIÓN
Para confirmar		Escoja Cap:1000kg CHS como ejemplo , vigile que en la pantalla aparezca [0]después de colgar el peso tara, usted puede colgar el pesos tara primero y después encender el indicador.
Presione la tecla MODE 8 veces		Acceda a la función calibración
Presione la tecla ENTER		Calibración de un punto
Presione la tecla ENTER		Calibración punto cero
Presione la tecla ENTER		Colgar peso estándar 2000kg Esperar hasta que el señal STB aparezca en pantalla
Presione la tecla ENTER		La pantalla muestra la capacidad que usted ha escogido when cuando programe parámetros, y parpadee el primer dígito. Espere hasta que aparezca el señal "STB" en pantalla.
Presione la tecla MODE para almacenar		Confirmar
Presione la tecla TARE para cambiar los dígitos		Final de la calibración.

7. PANTALLA ILUSTRACIÓN

PANTALLA	SIGNIFICADO	CAUSA
noS 19	Sin señal inalámbrico	Distancia demasiado lejos
SETUP	Introducir parámetros programación	
UAdL	Introducir voltage calibración	
LoAd	Punto calibración	
-----	Excede límite máximo a	Peso Tara no puede exceder la capacidad máxima
_____	Excede límite mínimo	Peso Tara no puede ser negativo
Err 10	Peso inferior a capacidad mínima	No puede acumular el valor
Err 11	Sobrepaso de tiempo acumulado	No puede acumular después de 30 veces
Err 12	Sobrepaso peso acumulado	No puede acumular después de 99999
Err 13	Error en acumulación repetida	No puede acumular un peso repetidamente
no ***	Acumulación tiempo actual	
H****	4 dígitos acumulados más usuales	Peso total= cuatro dígitos usuales + cuatro dígitos poco comunes
L****	4 dígitos de acumulación poco comunes	Peso total=cuatro dígitos usuales + cuatro dígitos poco comunes
CLr	Preguntar si realmente quiere borrar el peso acumulado	En caso de suppression de errores
no CLr	Abandonar borrado	
88888	Confirmar borrado	
----	Valor introducido demasiado grande	Cuando introduzca tara o valor peso
_____	Valor introducido demasiaso pequeño	Cuando introduzca tara o valor peso
noACC	No hay contenido de acumulación	Cuando compruebe acumulación
-oLO-	Aviso sobrecarga	Peso Tara + Neto excede capacidad máxima + 9e
-oL +	Aviso sobrecarga	Peso Tara + Neto excede capacidad máxima 125%
-Lb-	Aviso bacteria baja	Apagado automático un minuto más tarde
U***	Voltage bacteria actual	
End	Final	Cuando el programador de parámetros o la calibración sea correcta
OFF	Apagar	
Unstb	Introducir valor antes de encenderse STB	

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Sin pantalla	Batería defectuosa	Reemplazar
	Tecla defectuosa	Requiere servicio autorizado
	Tecla defectuosa	Requiere servicio autorizado
Dígit.parpadean	Batería baja	Cambie la nueva batería
La pantalla no respon- de a los cambios de carga	Célula de carga defectuosa o PCB	Requiere servicio autorizado
	Fuera de calibración	Re- calibrar
La pantalla muestra cambios excesivos de Cero entre las diferen- tes pesadas	DYNA LINK no se estabiliza después de encenderse	Después del encendido, caliente la balanza durante un periodo de 3-5 minutos.
El peso mostrado en pantalla muestra un gran	DYNA LINK no ha realizado la puesta a cero antes de aplicar el peso	Libere el ZERO antes de aplicar el peso
	Es necesario recalibrar	Consulte calibración
	Kg/lb selección equivocada	Consulte operación
Distancia inalámbrica más corta	La batería del indicador inalámbrico está baja	Cambie la batería

NOTA: Si usted apaga el DYNA-LIN, y lo vuelve a encender inmediatamente, algunas veces aparecerá en pantalla [] aunque no haya ningún peso colgando. Si ello ocurre solo debe apagar el DYNALINK, esperar unos cuantos minutos y después volverlo a encender.

9. RS232 PROTOCOLO

PUERTO	COM 1
VELOCIDAD BAUDIO	4800
INFORMACIÓN BITS	8
STOP BITS	1
PARIDAD	ninguna
ASCII	Código y transmisión binaria híbrida

=		PREÁMBULO	=	
BANDERA (1 BYTE)	F1	STABLE	0: NO	1: YES
	F2	OVERLOAD	0: NO	1: YES
	F3	TARE	0: NO	1: YES
	F4	HOLD	0: NO	1: YES
	F5	PEAK	0: NO	1: YES
	F6	BATTERY	0: LOW	
	F7	SPALARM	0: NO	1: YES
	F8			
UNIDAD (1 Byte)		0x30: kg 0x31: Lb 0x32: N 0x33: kN 0x34: t		
señal y decimal(1Byte)		(+ y -) señal: Máximo 4 bits	0: Positivo 1: Negativo	
		Decimal: Mínimo 4 bits	0: No Decimal 1: 1 Decimal 2: 2 Decimal 3: 3 Decimal	
TTTTT		,	NNNNN/PPPPP	
5 Byte		1 byte	5 Byte	
Valor Tara		Separar símbolo	Peso neto y valor cumbre	
0x30~0x39			0x30~0x39	
Overload:			Overload:	
3SP+OL			3SP+OL	

EJEMPLO

67.8KG: (F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8) 30 01 30 30 36 37 38, 30 30 36 37 38

-68.1LB: (F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8) 31 F1 30 30 36 37 38, 30 30 36 37 38

6.78KG: (F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8) 30 02 30 30 36 37 38, 30 30 36 37 38

10. GARANTÍA

El GANCHO PESADOR está garantizada contra todo defecto de fabricación y de material, por un periodo de 1 año a partir de la fecha de entrega.

Durante este periodo, GIROPÈS, se hará cargo de la reparación de la balanza.

Esta garantía no incluye los daños ocasionados por uso indebido o sobrecargas.

La garantía no cubre los gastos de envío (portes) necesarios para la reparación deL GANCHO PESADOR.

1. GUIDE OPERATIONS SURES

1. Ne surcharger pas l'indicateur de chargement CHS .
2. N'effectuer pas de pesés importantes. Vous maintenir éloigné quand l'indicateur de chargement effectuera une operation.
3. N'effectuer pas des pesés dans des conditions défavorable de fort vent qui peuvent causer une lecture incorrecte.
4. N'effectuer pas des pesés dans des conditions défavorables de modifications rapides dans le changement de température puisque cela pourrait dériver dans une lecture incorrecte.
5. N'essayez pas d'ouvrir l'indicateur de chargement, il ne contient pas de paragraphes aptes pour l'utilisation de l'usager.
6. Ne retirer pas le stop de la corde de fil du crochet. Pour des raisons de sécurité, les appliquer toujours.
7. Retirer toutes les charges des manilles ou du crochet quand on ne l'utilise pas.
8. Avant de peser, vérifier et assurer que tous les appareils accrochés, récepteurs de chargement et d'autres éléments soient dans des conditionnes correctes.
9. Vérifier crochets, manilles, aiguilles de sécurité et verrous périodiquement. Contacter avec son fournisseur en trouvant des défauts ou des déformations et avoir besoin de remplacer ces éléments.
10. Lever toujours la charge de manière verticale.

2. CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

2.1 CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

2.2 INFORMATION TECHNIQUE PRINCIPAL

2.3 SPÉCIFICATION

2.4 ILLUSTRATION APPARENCE

2.5 SUPPLÉMENT PUISSANCE

DESCRIPTION

L'indicateur de charge sans fil est un instrument extrêmement bien construit pour une utilisation industrielle, comme outil standard sans fil, il offre des applications universelles. Tant utilisé sous une grue pour des peser ou pour mesurer la force. L'indicateur de charge sans fil est un micro processeur contrôlé d'une grande précision. Le calibrage est plus simple avec un indicateur sans câble.

2.1 CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Construction résistent.
- Précision: 0.1% de porté.
- Toutes les fonctions et unités apparaissent clairement sur l'écran en LCD (avec rétroéclairage).
- Les digits sont d'une hauteur de 1 pouce pour qu'ils soient faciles à distinguer a longue distance.
- Deux modes programmables avec point de programmation pouvant être utilisé pour une plus grande sécurité pour les situations dangereuse et pour les surcharges.
- Longue durée de la batterie dans 3 tailles standards LR6 (AA). Batteries alcalines.
- Toutes les unités reconnues et utilisés internationalement: kilogrammes (kg), Tonne courtes (t), livres (lb), Newton et kilo newton (KN).
- Contrôle éloigné par infrarouges pour la calibration, plus simple (avec mot de passe).
- Contrôle éloigné par infrarouges avec beaucoup de fonctions: ZERO, TARE, ÉFFACER,
- SOMMET, ACCUMULER, SOUTENIR, Unité de Changement, vérification Voltage et éteindre.
- 4 touches mécaniques locales: ON/OFF, ZERO, Sommet et Unité de Changement.
- Avertissement batterie baisse.
- RF indicateur sans-fil de poche/de main.

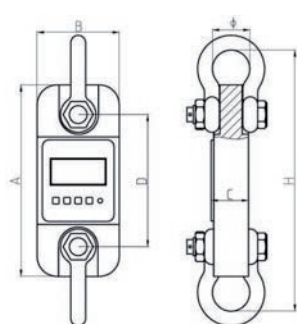
2.2 INFORMATION TECHNIQUE PRINCIPAL

Écran	25mm (1") 5 digits LCD
Allumage Rang zéro	20% F.S.
Notice Rang zéro	4% F.S.
Rang Tara	20% F.S.
Temps stable	≤ 10 seconds
Indicateur surcharge	100% F.S. + 9e
Max. Charge sure	125% F.S.
Dernière charge	400% F.S.
Vie batterie	≥ 50 heures
Type batterie	LR6 (AA) dimensions piles alcalines. 1.5Vx3
Opération Temp	- 10°C ~ + 40°C
Opération Humidité	≤ 85% RH au-dessous 20°C
Distancé sans-fil	Min. 80m (par défaut) [200m (optionnel)]
Fréquence sans-fil	2.4GHz(par défaut), 433MHz, 860MHz(optionnel)

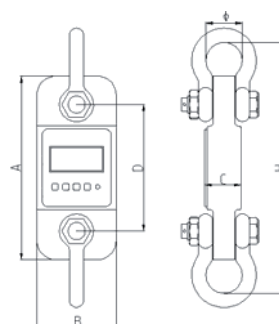
2.3 SPÉCIFICATION

TYPE	Max. porté (kg)	Min. Poids (kg)	Division	Comptes écran total (n)
CHS3000M	3000	10	1	3000
CHS5000M	5000	40	2	2500
CHS10000M	10000	100	5	2000
CHS3000W	3000	10	1	3000
CHS5000W	5000	40	2	2500
CHS10000W	10000	100	5	2000

2.4 ILLUSTRATION APPARENCE



Cap: 1-5 t



Cap: 10 t

porté	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Ø(mm)	H(mm)	matériel
3000	260	123	37	195	51	365	aluminium
5000	285	123	57	210	58	405	aluminium
10000	320	120	57	230	92	535	acier

2.5 SUPPLÉMENT PUISSANCE

Batterie: "LR6(AA)" dimensions batteries alcalines. 1.5Vx3

Courant: la moyenne de courant de l'indicateur de chargement se trouve sur les DC 35mA, 3pcs les nouvelles batteries peuvent être utilisées pendant 40 heures. La moyenne de courant de l'indicateur sans-fils se trouve autour de DC 28mA, 4pcs Les nouvelles batteries peuvent être utilisées pendant unes 80 heures.

Avis batterie faible, la bascule avise l'utilisateur quand les chiffres clignent. Cela signifie que les batteries doivent être remplacées. L'indicateur de chargement ou indicateur sans-fil s'éteindra automatiquement après une Demi heure sans être utilisé.

3. ÉCRAN & CLAVIER

2.1 ÉCRAN LCD

2.2 AREA CLAVIER

3.1 ÉCRAN LCD

ÉCRAN LCD

25mm (1")

5 dígitos LCD

avec toutes les fonctions et unités.



Signal sans-fil, son apparition signifie que le signal est stable, ceci disparaît quand il y aura manque de signal. Ce signal clignote quand le signal sera faible.



Voltage batterie



plein



baisse,



vide

PEAK

La valeur actuel est la valeur de durabilité maximale (maximum value).

MEM

Apparait une fois quand la valeur du paramètre ou calibration de stockage est long. L'apparition du temps signifie que la valeur actuelle est l'information d'accumulation.

STB

état stable

kN

"kilonewton", N: "Newton". l'état tare "N" clignotera.

t

"tonnes".

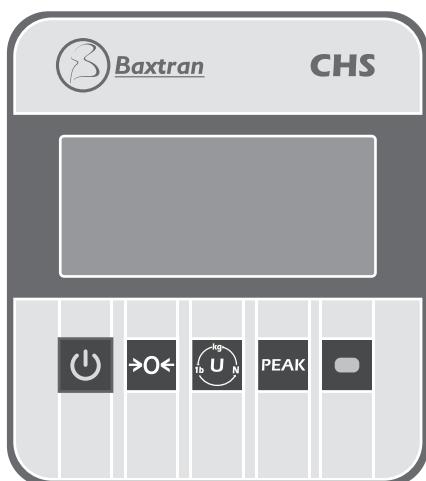
lb

"livres".

kg

"kilogrammes".

3.2 AREA CLAVIER



ON/OFF ALLUMAGE ET ÉTEINT

- Pousser la touche "ON/OFF" pendant 3 seconds, l'indicateur de chargement s'allumera.
- En état on, pousser la touche "ON/OFF" 1 seconde, l'indicateur de chargement s'éteindra.



ZERO

- Quand l'indicateur de chargement s'allume sans aucune charge sur le crochet, il apparait des petits chiffres sur l'écran, pousser cette touche et vous obtiendrez le lecteur de zéro.



UNITES

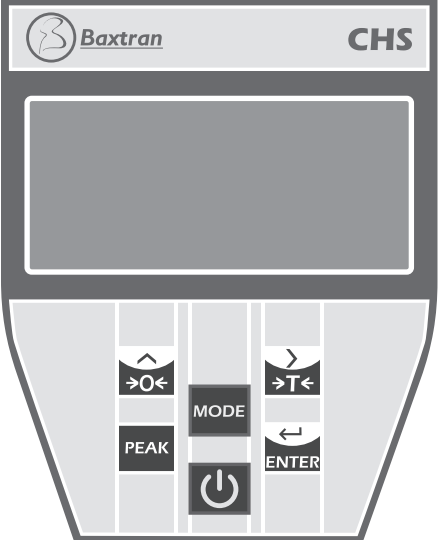
- Pousser la touche UNIT, l'unité sur l'écran LCD changera de séquence:
- kg, t, lb, klb, N, kN, kg.



SOMMET

- Quand le poids changera, en pressant cette touche l'écran montrera la lecture maximale.
- Pousser cette touche une autre fois, la lecture résumera le changement..

4. GUIDE OPERATIONS SUR L'INDICATEUR SANS-FIL

 
 
	ZERO  ▪ En fonction d'essai, s'il apparait des petits chiffres sur l'écran, pousser cette touche pour obtenir la lecture du zero. ▪ En fonction de programmation des paramètres il peut être utilisé comme un écran déporté. TARE  ▪ Accrochez un container sur le crochet, quand la lecture sera stable, pousser la touche, alors les chiffres montreront "0" et l'indicateur "T" clignotera. ▪ Placez le matériel sur le container, sur l'écran apparaitra le poids net du matériel. ▪ Si vous enlevez le matériel et le container, montrera sur l'écran la valeur minimale du poids tare. ▪ Fonction de programmation des paramètres s'utilise pour le déplacement des caractères.
MODE 	▪ Utilisé comme fonction sélectionner, ou aussi peut être combinée avec des autres touches.
ENTER  OFF SETUP dC Unit ACCU SACCU cLEAR no CLr CL 13r dFull	• Utilisé comme fonction choisir, normalement combinée avec la touche MODE. • Pousser la touche MODE une fois, se montrera <i>OFF</i> sur l'écran, pousser la touche ENTER pour réaliser avec télécommande. • Pousser la touche MODE deux fois, en écran <i>SETUP</i>, pousser ENTER pour accéder à la fonction de Programmation Paramétrons. Finir programmation, pousser la touche MODE autre fois, stocker information et retourner au mode de vérification. • Pousser la touche MODE 3 fois, en écran apparaitra "<i>dC</i>". Pousser la touche ENTER pour savoir le voltage de la batterie pousser la touche MODE une autre fois pour retourner au mode de vérification. • Pousser la touche MODE 4 fois, écran apparaitra "<i>Unit</i>". Pousser la touche ENTER pour accéder à la sélection de unités. Pousser la touche ZERO pour sélectionner la unité, Pousser la touche MODE une autre fois pour retourner au mode de vérification. • Pousser la touche MODE 5 fois, en écran apparaitra "<i>ACCU</i>". Pousser la touche ENTER pour accéder à la fonction Accumulation. Pousser la touche MODE une autre fois pour retourner au mode de verification. • Pousser la touche MODE 6 fois, en écran apparaitra "<i>SACCU</i>". Pousser la touche ENTER pour accéder à la fonction de recherche de Accumulation. Pousser la touche MODE une autre fois pour retourner au mode de vérification. • Pousser la touche MODE 7 fois, en écran apparaitra "<i>cLEAR</i>". Pousser la touche ENTER pour accéder à la fonction de effacer Accumulation, en écran apparaitra "<i>CLr</i>". Pousser la touche ENTER fois, en écran apparaitra "<i>noCLr</i>". Pousser la touche MODE une autre fois pour retourner au mode de vérification. • Pousser la touche MODE 8 fois, en écran apparaitra "<i>CL 13r</i>". Pousser la touche ENTER pendant 3 seconds, pour accéder à la fonction de calibration, si on pousse la touche ENTER pendant moins de 3 seconds, ainsi on retournera au mode de vérification. • Pousser la touche MODE 9 fois, en écran apparaitra "<i>dFull</i>". Pousser la touche ENTER et PEAK pendant 3 seconds pour revenir à la configuration par défaut.
PEAK 	PEAK ▪ Lorsque le poids est en train de changer, appuyer sur cette touche. L'écran affiche la lecture maximale. ▪ Appuyer sur cette touche à nouveau, la lecture résumer le changement.

5. GUÍA DE OPERACIONES

5.1 ALLUMER
5.2 ÉTEINDRE
5.3 ZERO
5.4 TARE
5.5 SOMMET POUSSER
5.6 ACCUMULATION
5.7 RECHERCHE ACCUMULATION
5.8 EFFACER ACCUMULATION
5.9 VOLTAGE DE BATTERIE
5.10 CONVERSION UNITÉ
5.11 RETOURNER À L'ÉTAT NORMAL DE VÉRIFICATION

5.1 ALLUMER

POUSER (ON/OFF) 3 SECONDS, EN ÉCRAN, COME IL EST DÉTAILÉ:

ÉCRAN	DESCRIPTION
	Montrer deux fois
	Montrer deux fois
	Montrer deux fois porté
	Montrer voltage courant batterie
	Montrer version actuel software
	Attente stable
	Lumière "STB" allumé maintenant on peut opérer

5.2 ÉTEINDRE

ÉTAT	DESCRIPTION
ETEINT MANUEL	Pousser la touche ON/OFF pendant 3 seconds
ETEINT REMOTE	Pousser la touche MODE pour choisir OFF, pousser la touche ENTER pendant 3 seconds
AUTO ETEINT	Choisir le méthode de éteint avec la programmation des paramètres, montrera sur écran [-]. Après de 15 minutes sans opérer, garder la puissance et s'éteindra automatiquement après de 60 minutes..

5.3 ZERO

ÉCRAN	DESCRIPTION
	Pousser ZERO Pousser ZERO Quand s'allume en écran il apparait généralement [0], si sur l'écran apparait des petits digits quand il n'y aura pas charge pousser touché.

5.4 TARE

ÉCRAN	DESCRIPTION
	Pousser TARA Après allumer, accrocher le poids tare comme en écharpe, câble premier, pousser cette touche, avec la lumière " TARE " allumé, alors la balance montrera poids o net du matériel.

POUSSER LA TOUCHE **MODE** 9 fois, sur l'écran apparaît *FULL T.*, pousser la touche **ENTER** et la touche **PEAK** pendant 3 seconds pour retourner à la programmation par défaut.

5.5 SOMMET POUSSER

ÉCRAN	DESCRIPTION
	Pousser PEAK En écran apparaît la valeur maximale. Pousser PEAK nouveau. Lecture résumer le changement.

5.6 ACCUMULATION

ÉCRAN	DESCRIPTION
	Presione la tecla MODE 5 veces. Tiempo acumulación actual
	Presionar la tecla ENTER .
	Lectura de los cuatro dígitos del valor total.

Après montrer les contenus spécifiés précédemment, retournera automatiquement à sa position précédente.

5.7 RECHERCHE ACCUMULATION

ÉCRAN	DESCRIPTION
	Pousser touche MODE 6 fois. Après pousser ENTER . Temps accumulation actual
	Lecture poids actuel
	4 digits principaux de la valeur totale
	Lecture des quatre digits de la valeur totale
	Pousser MODE une autre fois. RETOURNER

Pousser **TARE** et **ZERO** peut vérifier le poids et l'accumulation en des différents périodes.

5.8 EFFACER ACCUMULATION

ÉCRAN	DESCRIPTION
	Pousser la touché MODE 7 fois. Après pousser ENTER . Demande si on veut effacer o non.
	Pousser touche MODE annuler effacement.
	Pousser ENTER Confirmer effacement borrado.

5.9 VOLTAGE BATTERIE

ÉCRAN	DESCRIPTION
	Pousser la touche MODE 3 fois, En écran “dC”, pousser à ENTER. L'écran montrera le voltage actuel de la batterie voltage Pousser la touche MODE autre fois. RETOURNER

NOTE: Le voltage de la batterie est normalement entre $U\ 3.50$ et $U\ 4.70$, si est par audessous $U\ 3.10$., l'écran clignotera, la batterie Doit être changée.

5.10 CONVERSION UNITÉ

ÉCRAN	DESCRIPTION
	Pousser la touché MODE pour choisir la unite “Unit”, Pousser la touché ENTER. la unité sera changé circulairement Pousser la touché MODE autre fois. RETOURNER

5.11 RETOURNER À L'ÉTAT NORMAL DE VÉRIFICATION

ÉCRAN	DESCRIPTION
	Pousser la touche MODE par “ESC” Pousser ENTER Retourner à l'état normal de vérification Pousser la touche MODE autre fois RETOURNER

6. PROGRAMMER PARAMETRES & CALIBRATION

6.1 FONCTION CLAVIER

6.2 PROGRAMMER PARAMETRES

6.3 CALIBRATION

6.1 TELCAS DE FUNCIÓN

TECLA

FUNCIÓN



▪ Déplacer digits



▪ Programmer valeur à la hausse

TECLA

FUNCIÓN



 
 
 
 
▪ Stockage et sortie



▪ Confirmer

6.2 PROGRAMMER PARAMETRES

OPERATION	ÉCRAN	DESCRIPTION
Pousser touche MODE deux fois		Confirmer, introduire des paramètres programmation programme
Pousser touche ENTER		L'écran montre FS=06, si est calibré, l'écran montre la porté.
Pousser la touche ZERO pour choisir		Choisir porté, l'écran montre circulairement 02/03/05/06/10/15/20/30/50/60/75, prenez cap:2000kg comme exemple, choisir FS=02.
Pousser la touche ENTER pour confirmer		L'écran montre ld=02, si est calibré, l'écran montre la divisions calibré.
Pousser la touche ZERO pour choisir		Choisir une division, l'écran montrera 01/02/05/10/20 circulairement. 2000kg la division est 1kg, par conséquent choisir ld=01
		L'écran montre Pt=0, si est calibré, l'écran montre la position décimal calibré.
Pousser la touche ZERO pour choisir		Choisir position décimal, l'écran montrera circularmente 0/1/2/3, 0=xxxx, 1=xxx.x, 2=xx.xx, 3=xx.xxx Cap.2000kg Pt=0
Pousser la touche ENTER pour confirmer		Écran rang zero , A :rang zéro à main B :rang zéro automatique, 0~5 total 6 options: 0 =0%F.S; 1 =2%F.S; 2 =4%F.S; 3 =10%F.S; 4 =20%F.S; 5 =50%F.S Généralement no change pas ce paramètre.
Pousser la touche ENTER pour confirmer		L'écran montre Cd=11, si est calibré, l'écran montre la valeur calibré.

Pousser la touche ENTER pour confirmer		C: recherche rang zéro, 0~5 total 6 options: 0=0d; 1=0.5d; 2=1d; 3=1.5d; 4=2d; 5=2.5d d: écran vitesse, 0~2 total 3 options; 0=lento; 1=normal; 2=rápido programmer avant de la calibration Cd=00, après de la calibration, programmer Cd=11 autre fois, généralement choisir Cd==11 quand ex stock.
Pousser la touche ENTER pour confirmer		L'écran montrera LL=2, si est calibré, l'écran montrera la valeur calibré.
Pousser la touche ZERO pour choisir		LL: paramètre filter, 0~5 total 6 options, de la plus petite a la plus grand, avant de la calibration, programmer. LL=0, après de la calibration, programmer LL=2 autre fois, généralement choisir LL=2 quand ex-stock.
Pousser la touche ENTER pour confirmer		L'écran montrera Un=0, si est calibré, l'écran montrera la valeur calibré.
Pousser la touche ZERO pour choisir		Choisir la unité, Un=0 kg, Un=1: lb, Un=2: N, Un=3: KN, Un=4: ton, Généralement, choisir Un=0 quand ex-stock
Pousser la touche ENTER pour confirmer		L'écran montrera OFF 1, si est calibré, l'écran montrera la valeur calibré.
Pousser la touche ZERO pour choisir		Choisir la méthode d'éteindre, 0~2 total 3 options: 0: éteindre l'indicateur à main 1: si on n'effectue aucune opération, l'écran montrera [-] après 15 minutes de garder la puissance 2: si on n'effectue aucune opération l'écran montrera [-] après 15 minutes, et sera automatiquement éteint après 60 minutes. Choisir généralement OFF=2 quand EX-STOCK.
Pousser la touche ENTER pour confirmer		Programmer Point 1
Pousser la touche ENTER pour confirmer		L'écran montre 1 éteint, si est calibrée, valeur calibré d'écran.
Press ZERO to choose		Programmer point mode 1 ; • 1 OFF "ÉTEINT" signifie point programmé 1 ne fonctionne pas. • 1LO se trouve point programmé minime 1. • 1HI point programmé 1 halte.

Press ENTER Key to confirm		L'écran montre 02000, si est calibrée, valeur calibré d'écran.
Press ZERO to set value, Press TARE to move digit		Programmer " 1 LO " ou valeur " 1 Hl ".
Press ENTER Key to confirm		Programmer Point 2
Press ENTER Key to confirm		L'écran montre 2 OFF, si est calibrée, l'écran montre le valeur calibré.
Press ZERO to choose		choisir programmer mode point 2; • 2 OFF signifie programmer point 2 non fonction. • 2 LO c'est programmé point 1 valeur minime. • 2 Hl c'est programmé 2.
Press ENTER Key to confirm		L'écran montre 02000, si est calibrée, l'écran montrera la valeur calibré.
Press ZERO to set value, Press TARE to move digit		Programmer " 2 LO " ou le valeur " 2 Hl ".
Press ENTER Key to confirm		Gravité.
Press ENTER Key to confirm		L'écran 9.7930, si est calibré, l'écran montre la valeur de l'area de calibration. L'usager peut changer la valeur locale, en poussant la touche MODE pour changé le digit. Pousser la touche ENTER pour changer la valeur. La valeur limitée est 9.783-9.832.
Press MODE Key		Confirmer la programmation des paramètres antérieurs, sortir du programme de configuration des paramètres.

6.3 CALIBRATION

OPERATION	ÉCRAN	DESCRIPTION
Pour confirmer.		Escoja Cap:1000kg CHS como ejemplo , vigile que en la pantalla aparezca [0]después de colgar el peso tara, usted puede colgar el pesos tara primero y después encender el indicador.
Pousser la touche MODE 8 fois.		Accéder a la fonction calibration
Pousser la touche ENTER		Calibration de un point
Pousser la touche ENTER		Calibration point zéro
Pousser la touche ENTER		Accrocher poids standard 2000kg.
Pousser la touche ENTER		Attendre jusqu'à ce que la signal STB apparaisse en écran. L'écran montre la portée que on a choisie quand on programme des paramètres, et clignote le premier digit. Attendre jusqu'à ce qu'apparaisse la signal STB en écran "STB" display Screen.
Pousser la touche MODE pour stocker	 	Confirmer
Pousser la touche TARE pour changer les digits	 	Final de la calibration.

7. ÉCRAN ILLUSTRATION

ÉCRAN	ILLUSTRATION	OBSERVATIONS
<i>no5 19</i>	Sans signal sans-fil Distance trop loin	Distance trop loin
<i>SETUP</i>	Introduire paramètres programmation	
<i>UAdL</i>	Introduire voltage calibration	
<i>LoAd</i>	Point calibration	
<i>-----</i>	Dépasse limite maximale a	Poids Tare ne peut pas dépasser la capacité maximale
<i>-----</i>	Dépasse limite minimale	Poids Tare ne peut pas être négatif
<i>Err 10</i>	Poids inférieur à capacité minimale	Il ne peut pas accumuler la valeur
<i>Err 11</i>	Amble de temps accumulé	Il ne peut pas accumuler après de 30 fois
<i>Err 12</i>	Amble poids accumulé	Il ne peut pas accumuler après de 99999
<i>Err 13</i>	Erreur en accumulation répété	Il ne peut pas accumuler un poids maintes fois
<i>no ***</i>	Accumulation temps actuel	
<i>H ****</i>	4 digits accumulés plus habituels	Poids total = Quatre digits habituels + Quatre digits peu communs
<i>L ****</i>	4 digits d'accumulation peu communs	Poids total = quatre digits habituels + quatre digits peu habituels
<i>CLr</i>	Demander sil veut réellement effacer. Le poids accumulé	En cas de suppression de erreurs
<i>no CLr</i>	Abandonner effacement	
<i>88888</i>	Confirmer effacement	
<i>----</i>	Valeur introduite trop grande	Quand on introduise tare ou valeur poids
<i>-----</i>	Valeur introduite trop petite	Quand on introduise tare ou valeur poids
<i>noACC</i>	Il n'y a pas contenu accumulation	Quand on vérifie accumulation
<i>-oLO-</i>	Avis surcharge	Poids Tare + Net dépasse porté maximal + 9e
<i>-oL 1-</i>	Avis surcharge	Poids Tare + Net dépasse porté maximal 125%
<i>-Lb-</i>	Aviso batterie baisse	Éteint automatique un minute plus tard
<i>U***</i>	Voltage batterie actuel	
<i>End</i>	Fin	Quand le programmeur des paramètres ou la calibration était correcte
<i>OFF</i>	Éteindre	
<i>Unstb</i>	Introduire valeur avant s'allume STB	

8. GUIDE DÉTECTION ET SOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Sans écran	Batterie défectueuse	Remplacer
	Touche défectueuse	Requière service autorisé
	La touche d'allumage n'est poussée pas correctement	Pousser la touche ON/OFF fermement pendant 3 seconds
Digit .clignotent	Batterie faible	Changer la batterie
L 'écran ne répond pas aux changements de la charge	Capteur défectueuse PCB	Requière service autorisé
	Hors calibration	Re- calibrer
L'écran montre changes excessives de zéro entre les différentes pesés	n'est pas stabilise après l'allumage	Après l'allumage, préchauffez la balance pendant une période de 3-5 minutes.
Le poids montré sur l'écran montre un grand	n'a pas effectué la mise à zéro avant d'appliquer le poids	Faire le ZERO avant de mettre le poids
	Re-calibrer	Consulter calibration
	Kg/lb sélection erronée	Consulter opération
Distance sans-fil plus courte	La batterie de l'indicateur sansfil est faible	Changer la batterie

NOTE: Si on éteint et on allume a Nouveau, quelques fois, il apparaitra sur l'écran [-OL -] même s'il n'y a aucun poids ACCROCHÉ. SI CELA SE PRODUIT ON DOIT ÉTEINDRE, ATTENDRE QUELQUES MINUTES ET LE RALLUMER PLUS TARD.

9. RS232 PROTOCOLE

PORT	COM 1
VITESSE BAUDIE	4800
INFORMATION BITS	8
STOP BITS	1
PARITÉ	aucune
ASCII	Code et transmission binaire hybride

PRÉAMBULS				
DRAPEAU (1 BYTE)	F1	STABLE	0: NO	1: YES
	F2	OVERLOAD	0: NO	1: YES
	F3	TARE	0: NO	1: YES
	F4	HOLD	0: NO	1: YES
	F5	PEAK	0: NO	1: YES
	F6	BATTERY	0: LOW	
	F7	SPALARM	0: NO	1: YES
	F8			
UNITÉ (1 Byte)		0x30: kg		
		0x31: Lb		
		0x32: N		
		0x33: kN		
		0x34: t		
SIGNAL ET DÉCIMALE (1Byte)		(+ y -) signal:	0: Positive	
		Maximale 4 bits	1: Négative	
		Décimale:	0: No Décimale	
		Minimale 4 bits	1: 1 Décimale	
			2: 2 Décimale	
			3: 3 Décimale	
TTTTT		NNNNN/PPPPP		
5 Byte		1 byte	5 Byte	
Valeur Tare		Séparer symbole	Poids Net et valeur sommet	
0x30~0x39			0x30~0x39	
Overload:			Overload:	
3SP+OL			3SP+OL	

EXEMPLE

67.8KG: (F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8) 30 01 30 30 36 37 38, 30 30 36 37 38

-68.1LB: (F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8) 31 F1 30 30 36 37 38, 30 30 36 37 38

6.78KG: (F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8) 30 02 30 30 36 37 38, 30 30 36 37 38

10. GARANTIE

Cette **GROCHET PESEUR** est garantie contre tout défaut de fabrication et de matériel pendant 1 an à partir de la date de livraison.

Durant cette période, GIROPÈS SL. se chargera de la réparation de la balance.

Cette garantie n'inclut pas les dommages causés par une utilisation impropre, surcharge ou par le non respect des recommandations décrites dans ce manuel.

La garantie ne couvre pas les frais d'envois nécessaires à la réparation de la **GROCHET PESEUR**.

1. SAFE OPERATION GUIDE

1. Do not overload this CHS load guage.
2. Do not perform overhead weighing. Stay clear when CHS load guage is in operation
3. Do not perform weighing under strong wind condition which may cause incorrect reading
4. Do not perform weighing under enviornment of temperature rapid changes in which may cause incorrect reading
5. Do not attempt to open this CHS load guage, no user serviceable parts inside.
6. Do not remove wire rope stopper from hook. For safety reasons, always apply it.
7. Remove all loads from shackle or hook when not in used.
8. Before weighing, check and make sure that all hanging /load- receiving elements / devices are in good condition.
9. Check hook, shackle, safety pins, and latches periodically. Contact your dealer for parts replacement in case defect, deform or wearing is found.
10. Always lift loads vertically.

2. FEATURES AND SPECIFICATION

2.1 FEATURES

2.2 MAIN TECHNICAL DATA

2.3 SPECIFICATION

2.4 APPEARANCE ILLUSTRATION

2.5 POWER SUPPLY

PROFILE

ERT wireless CHS load guage is an extremely well-built instrument for industry use ,as a standard wireless tool offer universal applications,Whether used as conventional crane weigher or to measure force, ERT wireless CHS load guage is microprocessor controlled for precision accuracy, calibration is easier with wireless indicator.

2.1 FEATURES

- Rugged construction.
- Accuracy: 0.1% of capacity
- All fuctions and units are clearly display on the LCD (with backlighting),
- Digits are 1 inch high for easy distant viewing.
- Two user programmable Set-Point can be used for safety and warning applications or for limit weighing.
- Long battery life on 3 standard "LR6(AA)"size alkaline batteries.
- All commonly used internationally recognized units are available:kilograms(kg), short Tons(t) pounds(lb), Newton and kilonewton(kN)
- Infrared Remote control easier to calibration(with password)
- Infrared Remote control with many fuctions: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" and "Power OFF"
- 4 local mechanical keys: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" and "Unit Change".
- low battery warning.
- RF wireless palm indicator

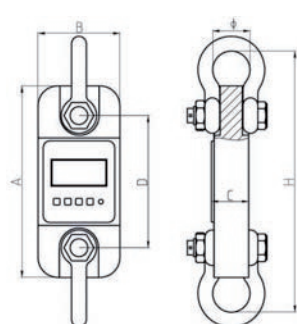
2.2 MAIN TECHNICAL DATA

Display	25mm (1") 5digits LCD with backlight
Power on zero range	20% F.S.
Manual Zero Range	4% F.S.
Tare Range	20% F.S.
Stable Time	≤ 10 seconds
Overload Indication	100% F.S. + 9e
Max. Safety Load	125% F.S.
Ultimate Load	400% F.S.
Life battery	≥ 50 heures
Type battery	"LR6(AA)"size alkaline batteries. 1.5Vx3
Operating Temp.	- 10°C ~ + 40°C
Operating Humidity	≤ 85% RH under 20°C
Wireless Distance	Min. 80m(default), [200m(optional)]
Wireless Frequency	2.4GHz(default), 433MHz, 860MHz(optional)

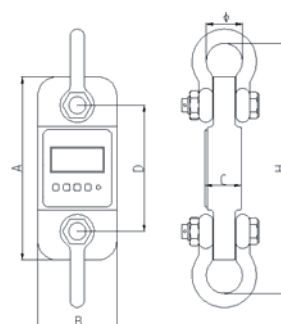
2.3 SPECIFICATION

MODEL	CAPACITY (KG)	MIN. WEIGHT (KD)	DIVISON	TOTAL COUNTS
CHS3000M	3000	10	1	3000
CHS5000M	5000	40	2	2500
CHS10000M	10000	100	5	2000
CHS3000W	3000	10	1	3000
CHS5000W	5000	40	2	2500
CHS10000W	10000	100	5	2000

2.4 APPEARANCE ILLUSTRATION



 
Cap: 1-5 t



Cap: 10 t

CAPACITY	A(MM)	B(MM)	C(MM)	D(MM)	Ø(MM)	H(MM)	MATÉRIEL
3000	260	123	37	195	51	365	aluminium
5000	285	123	57	210	58	405	aluminium
10000	320	120	57	230	92	535	acier

4. WIRELESS INDICATOR OPERATION GUIDE

	ZERO  ▪ In testing status ,there are small digits on screen, press this key to obtain the zero reading. ▪ In Parameter Setting status, it Used as scrolling up TARE  ▪ Hang sling or container on the hook, when the reading stable, press this key, the digits display "0", and "T" indicator Flash. ▪ Put the goods into container, the CHS will display goods net weight ▪ If move goods and container, the CHS will display minus value of tare weight. ▪ In Parameter Setting status, it used as digits movement.
MODE 	▪ Used as function select, or can be combined with other Keys.
ENTER           	• Used as function select, normally combined with MODE Key. • Press MODE key once, display <i>OFF</i>, Press ENTER Key to realize remote power OFF. • Press MODE key twice,display <i>SETUP</i>, Press ENTER Key access Parameter Setting status. Setting finish,press MODE key again storage data and back to test mode. • Press MODE key 3 times, display "<i>dC</i>", Press ENTER Key to inquire battery voltage, press MODE key again back to test mode. • Press MODE key 4 times, display "<i>Unit</i>", Press ENTER Key access unit selection. Press ZERO key to select unit, press MODE key again back to test mode. • Press MODE key 5 times, display "<i>ACCU</i>", Press ENTER Key access Accumulation Status, press MODE key again back to test mode. • Press MODE key 6 times, display "<i>SACCU</i>", Press ENTER Key access Accumulation Search Status, press MODE key again back to test mode. • Press MODE key 7 times, display "<i>cLEAr</i>", Press ENTER Key access Accumulation clear Status,,display "<i>CLr</i>", Press ENTER Key again, display "<i>noCLr</i>". press MODE key again back to test mode. • Press MODE key 8 times, display "<i>CL 18r</i>", Press ENTER Key 3 seconds, access calibration Status, if press ENTER key less than 3 seconds,it will back to test mode. • Press MODE key 9 times, display "<i>dFull</i>", Press ENTER Key and PEAK Key 3 seconds back to default setting.
PEAK 	▪ When weight is changing, press this key will display the maximum reading ▪ Press this key again, reading will resume changing.

5. FUNCTION GUIDE

5.1 TURN ON
5.2 TURN OFF
5.3 ZERO
5.4 TARE
5.5 PEAK HOLD
5.6 ACCUMULATION
5.7 ACCUMULATION SEACH
5.8 ACCUMULATION CLEAR
5.9 BATTERY VOLTAGE
5.10 UNIT CONVERT
5.11 RETURN TO NORMAL TESTING STATUS

5.1 TURN ON

TURN ON PRESS (ON/OFF) 3 SECONDS. DISPLAY AS BELOW

DISPLAY	DESCRIPTION
	Display twice
	Display twice
	Display twice capacity
	Display current battery voltage
	Display current software version
	Waiting stable
	"STB"light on, you can operate now

5.2 TURN OFF

STATUS	DESCRIPTION
MANUAL POWER OFF	Press ON/OFF Key 3 Seconds
REMOTE POWER OFF	Press MODE Key select "OFF",press ENTER Key 3 Seconds
AUTO POWER OFF	Choose turn off method when parameter setting, the CHS will display [-] after no operation at 15 minutes to save power, and it will turn off automatically after 60 minutes.

5.3 ZERO

DISPLAY	DESCRIPTION
	Press ZERO Press ZERO When CHS turn on, generally it displays [0], if display small digits when no load, press this key..

5.4 TARE

DISPLAY	DESCRIPTION
	Press TARE After turn on, hanging tare weight such as sling, cable at first, press this key, “ TARE ” light on, then the scale will display net weight of the goods.

Press **MODE** KEY 9 TIMES, on the display show DFULT, press the enter key and the peak key during 3 seconds for return to the program-mation us default.

5.5 PEAK HOLD

DISPLAY	DESCRIPTION
	Press PEAK Display Maximum value. Press PEAK again Reading will resume changing.

 
 
5.6 ACCUMULATION

DISPLAY	DESCRIPTION
	Press MODE key 5 times Current accumulation time
	Press ENTER key
	Front four digits of total value

Press **MODE** key 5 times
Current accumulation time
Press **ENTER** key
Front four digits of total value

AFTER DISPLAY ABOVE CONTENTS TWICE, THE CHS LINK WILL RETURN AUTOMATICALLY

5.7 ACCUMULATION SEARCH

DISPLAY	DESCRIPTION
	Press MODE key 6 times. Then Press ENTER Key Current accumulation time
	Current weight reading
	Front four digits of total value
	Rear four digits of total value
	Press MODE key again. Return

Press **MODE** key 6 times. Then Press **ENTER** Key
Current accumulation time
Current weight reading
Front four digits of total value
Rear four digits of total value
Press **MODE** key again.
Return

PRESS **TARE** AND **ZERO** CAN CHECK DIFFERENT TIMES WEIGHT AND ACCUMULATION.

5.8 ACCUMULATION CLEAR

DISPLAY	DESCRIPTION
	Press MODE key 7 times. Then Press ENTER Key Ask if you want to clear or not
	Press MODE key Cancel clear
	Press ENTER key Confirm clear

Press **MODE** key 7 times. Then Press **ENTER** Key
Ask if you want to clear or not
Press **MODE** key Cancel clear
Press **ENTER** key Confirm clear

5.9 BATTERY VOLTAGE

DISPLAY	DESCRIPTION
	Press MODE key 3 times, display“ dC ”, press ENTER key. Display current battery voltage Press MODE key again Return

NOTE Battery voltage normally between *U 3.50* to *U 4.70* if below *U 3.10* display will flash, Battery should be changed.

5.10 UNIT CONVERT

DISPLAY	DESCRIPTION
	Press MODE key select “Unit”, press ENTER key,Unit will be changed circulate Press MODE key again Return

5.11 RETURN TO NORMAL TESTING STATUS

DISPLAY	DESCRIPTION
	Press MODE key select “Esc” press ENTER key Return to normal testing status Press MODE key again Return

6. PARAMETER SETTING & CALIBRATION

6.1 KEY FUNCTION

 
 
 
6.2 PROGRAM PARAMETERS

 
 
 
6.3 CALIBRATION

6.1 KEY FUNCTION

KEY	FUNCTION	KEY	FUNCTION
	▪ Move digits		▪ Storage and exit
	▪ Set value up		▪ Confirm

 
6.2 PROGRAM PARAMETERS

OPERATION	DISPLAY	ILLUSTRATION
Press MODE key twice		Confirm, enter parameter setting program
Press ENTER —		New CHS, the screen display FS=06, if CHS calibrated, the screen display capacity.
Press ZERO to choose		Choose capacity, the 02/03/05/06/10/15/20/30/50/60/75 circularly, take cap:2000kg as example, choose FS=02.
Press ENTER to confirm		New CHS, the screen display ld=02, if CHS calibrated, the screen display calibrated division.
Press ZERO to choose		Choose division, the screen display 01/02/05/10/20 circularly. 2000kg CHS division is 1kg, so choose ld=01
		New CHS, the screen display Pt=0, if CHS calibrated, the screen display calibrated decimal position.
Press ZERO to choose		Choose decimal position, the screen display 0/1/2/3 circularly, 0=xxxx, 1=xxx.x, 2=xx.xx, 3=xx.xxx, Cap.2000kg The CHS choose Pt=0
Press ENTER to confirm		Display zero range, A:zero range by hand; B:zero range automatically, 0~5 total 6 options: 0=0%F.S; 1=2%F.S; 2=4%F.S; 3=10%F.S; 4=20%F.S; 5=50%F.S Generally Don't change
Press ENTER to confirm		New CHS, the screen display Cd=11, if CHS calibrated, the screen display calibrated value.
Press ZERO to confirm		C: zero-tracking range, 0~5 total 6 options; 0=0d; 1=0.5d; 2=1d; 3=1.5d; 4=2d; 5=2.5d d: display speed, 0~2 total 3 options; 0=slow; 1=average; 2=fast; before calibration, set Cd=00, after calibration, set Cd=11 again, generally choose Cd=11 when ex-stock.

Press ENTER to confirm		New CHS , the screen display LL=2, if CHS calibrated, the screen display calibrated value.
Press ZERO to choose		LL: filter parameter 0~5 total 6 options from smallest to biggest, before calibration, set LL=0, after calibration, set LL=2 again, generally choose LL=2 when ex-stock..
Press ENTER to confirm		New CHS, the screen display Un=0, if dyna-link calibrated, the screen display calibrated unit.
Press ZERO to choose		Choose unit, Un=0 kg, Un=1: lb, Un=2: N, Un=3: KN, Un=4: ton, Generally, choose Un=0 when ex-stock
Press ENTER to confirm		New CHS , the screen display OFF 1, if CHS calibrated, the screen display calibrated value
Press ZERO to choose		Choose turn off method, 0~2 total 3 options: 0: turn off by hand, 1: if no operation, the screen display “ - ” after 15 minutes to save power. 2: if no operation, the screen display “ - ” after 15 minutes and turn automaticcally after 60 minutes. Generally choose OFF=2 WHEN EX-STOCK.
Press ENTER Key to confirm		Set point 1
Press ENTER Key to confirm		New CHS, the screen display 1 OFF, if dyna-link calibrated, the screen display calibrated value.
Press ZERO to choose		Choose Set point 1 mode; • 1 OFF means set point 1 no function. • 1 LO is set point 1 lower. • 1 HI is Set point 1 High.
Press ENTER Key to confirm		New CHS, the screen display 02000, if CHS calibrated, the screen display calibrated value.
Press ZERO to set value, Press TARE to move digit		Set “ 1 LO ” or “ 1 HI ” Value.
Press ENTER Key to confirm		Set point 2
Press ENTER Key to confirm		New CHS, the screen display 2 OFF, if CHS calibrated, the screen display calibrated value.
Press ZERO to choose		Choose Set point 1 mode; • 2 OFF means set point 2 no function. • 2 LO is set point 1 low value. • 2 HI is Set point 2.

Press ENTER Key to confirm		New CHS, the screen display 02000, if CHS calibrated, the screen display calibrated value
Press ZERO to set value, Press TARE to move digit		Set "2 L0" or "2 H" Value.
Press ENTER Key to confirm		acceleration of gravity
Press ENTER Key to confirm		New CHS, the screen display 9.7930, if CHS be calibrated, the screen display calibrated area value.user can change it to local value, press MODE key to shift digit, Press ENTER key to change value. The limited value is 9.783-9.832
Press MODE Key		Confirm above parameter setting, Exit parameter setting program.

6.3 CALIBRATION

OPERATION	DISPLAY	ILLUSTRATION
To confirm		Take Cap:1000kg CHS as example , pay attention that the screen display " 0 " after hanging tare weight, you can hang tare weight at first, then turn on.
Press MODE Key 8 times		Access calibration Status
Press ENTER Key		One point calibration
Press ENTER Key		Zero point calibration
Press ENTER Key		Hanging standard weight 2000kg Waiting until STB signal on screen
Press ENTER Key		Display capacity you choose when parameter setting, and first digit flash, Do wait until "STB" signal display on screen.
Press MODE Key to storage		Confirm
		
		
		
Press TARE Key to shift digit		Calibration end.

7. DISPLAY ILLUSTRATION

DISPLAY	ILLUSTRATION	REMARK
<i>noS 19</i>	Without wireless signal	Distance too far.
<i>SETUP</i>	Enter parameter setting	
<i>UAdL</i>	Enter voltage calibration	
<i>LoAd</i>	Calibration point	
<i>-----</i>	Exceed high limit	Tare weight can't exceed full capacity
<i>_____</i>	Exceed low limit	Tare weight can't be negative
<i>Err 10</i>	Weight less than Min. Capacity	Can't accumulate the value
<i>Err 11</i>	Accumulated times overflow	Can't accumulate after 30times
<i>Err 12</i>	Accumulated weight overflow	Can't accumulate after 99999
<i>Err 13</i>	Error in repeat accumulation	Can't accumulate one weight repeatedly
<i>no ***</i>	Current accumulation times	
<i>H****</i>	Front four digit of accumulated	Total weight=front four digit + rare four digit
<i>L****</i>	Rare four digit of accumulated	Total weight=front four digit + rare four digit
<i>CLr</i>	Ask if you really want to delete accumulated weight	In case error deletion
<i>no CLr</i>	Give up deletion	
<i>88888</i>	Confirm deletion	
<i>----</i>	Input value is too large	When you input tare or weight value
<i>_____</i>	Input value is too small	When you input tare or weight value
<i>noACC</i>	No any accumulated content	when you check accumulation
<i>-oLO-</i>	Overload warning	Tare + Net weight exceed full capacity + 9e
<i>-oL 1-</i>	Overload warning	Tare + Net weight exceed full capacity 125%
<i>-Lb-</i>	Low battery warning	Turn off automatically one minute later
<i>U***</i>	The voltage of current battery	
<i>End</i>	End	when parameter setting or calibration ready
<i>OFF</i>	Turn off	
<i>Unstb</i>	Input value before STB light on	

8. TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No display	Defective battery	Replace
	Defective button	Requires authorized service
	Power button not properly depressed	Press ON/OFF key firmly in three seconds
Digits flash	Low battery	Change new battery
Display doesn't respond to load changes	Faulty loadcell or PCB	Requires authorized service
	Out of calibration	Re- calibration
Display experiences excessive Zero drift between weighment	CHS do not stabilize after turning on	After turning on, heating 3-5 minutes.
Displayed weight shows large error	CHS not Zeroed before applying weight	Depress ZERO before applying weight
	Requires recalibration	See calibration
	Kg/lb wrong selection	See operation
Wireless distance shortened	Wireless indicator's battery is low	Replace battery.

NOTE: IF YOU TURN OFF THE CHS ,IMMEDIATELY TURN ON IT , SOMETIME IT WILL DISPLY "  " THOUGH IT WITHOUT ANY HANGING. JUST TURN OFF CHS AND WAITING FEW MINUTES THEN TURN ON AGAIN.

9. RS232 PROTOCOL

PORT	COM 1
BAUD RATE	4800
DATA BITS	8
STOP BITS	1
PARTITY	none
ASCII	Code and Binary hybrid transmission

=		PREAMBLE	=	
DRAPEAU (1 BYTE)	F1	STABLE	0: NO	1: YES
	F2	OVERLOAD	0: NO	1: YES
	F3	TARE	0: NO	1: YES
	F4	HOLD	0: NO	1: YES
	F5	PEAK	0: NO	1: YES
	F6	BATTERY	0: LOW	
	F7	SPALARM	0: NO	1: YES
	F8			
UNIT (1 Byte)		0x30: kg		
		0x31: Lb		
		0x32: N		
		0x33: kN		
		0x34: t		
SIGNAL and decimal (1Byte)		(+ and -) signal:	0: Positive	
		maximum 4 bits	1: Negative	
		Decimal:	0: No Decimal	
		minimum 4 bits	1: 1 Decimal	
			2: 2 Decimal	
			3: 3 Decimal	
TTTTT		,	NNNNN/PPPPP	
5 Byte		1 byte	5 Byte	
value Tare		Separate symbol	Net Weight and Value top	
0x30~0x39			0x30~0x39	
Overload:			Overload:	
3SP+OL			3SP+OL	

EXEMPLE

67.8KG: (F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8) 30 01 30 30 36 37 38, 30 30 36 37 38

-68.1LB: (F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8) 31 F1 30 30 36 37 38, 30 30 36 37 38

6.78KG: (F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8) 30 02 30 30 36 37 38, 30 30 36 37 38

 
10. GUARANTEE

This **WEIGHING HOOKS** has a warranty against all manufacture and material defects, for a period of a year starting with the delivery date.

During this period, GIROPES, will be in charge of the repairing of the scale.

This warranty does not include the damages done by overload or wrong use.

The warranty does not cover the delivery expenses necessary for the repair of the scale.

**Nosotros:**

Nous/ We

BAXTRAN S.L.

Pol. Empordà International
C/F. Parcela 15-16
E-17469 VILAMALLA (Girona)
- SPAIN -

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto denominado:

Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit ci-dessous nommé:

Declare under our responsibility that the denominated product:

CHS**A la cual se refiere la presente declaración, es conforme a las siguientes normas o documentos:**

A la quelle se refaire la présente déclaration, et conforme aux normes suivantes ou documents:

To wich déclaration refers to, conform wich the followings standards or other normative documents:

Conformidad CE:

conformité CE / CE conformity

2004/108/CE Directiva sobre la compatibilidad electromagnética.

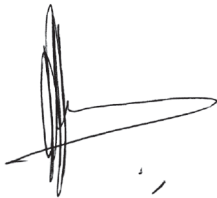
2004/108/CE directive sur la compatibilité électromagnétique.

2004/108/CE directive on the electromagnetic compatibility.

2006/042/CE 17 May 2006 relativa a la máquinas

2006/042/CE 17 Mai 2006 relative sur la machines.

2006/042/CE 17 May 2006 on machinery.



Director General

General Manager



marca propiedad de | est une marque de | trade mark propriety of:

Pol. Empordà Internacional Calle F. Parcela 15-16
17469 VILAMALLA - (Girona) SPAIN T.
(34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211

GIROPES)